

圖-19-016

2019年1月29日

株式会社モリタ 技術サービス部
西日本サービスグループ 御中

下記の通りお見積りいたします。

件 名: スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL (086) 944-6528

FAX (086) 942-9030

御見積金額(税抜き)	¥38,100
------------	---------

伝票No: WD250078

受付日 ; 2019年1月24日

納期 :

納入場所：貴社指定場所

荷造運搬費 : 含入

見積有効期限：発行後2ヶ月

貴社名：株式会社 モリタ 大阪小売営業部 様

貴社名 ； 株式会社 モリタ 大阪小売営業部 様

貴社名：

顧客名：くらすか歯科医院様

機種名 ; SSDX-VY 501277号機 2014年11月製造

課長	審査	作成
若 19.1.29 若	若 19.1.29 若	審 19.1.29 田

[illegible]

元払

19年 2月 21日

◎福山通運

荷物領収原票

(0774)46-1355
 お 京都府久世郡久御山町
 届 栄2丁目1番206号
 株式会社モリタ
 先 西日本物流センター 大西様

受領印

(086)944-6510
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11

お問い合わせ番号: 77-8335-1553

H3000-067
 SSDX-VY 501277
 点検・修理完了機
 くらさか歯科医院様
 ㈱モリタ大阪小売営業部様
 御社受付No.WD250078
 サービスG 富田

80kg



a778335155301a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください

トライアルの力...この荷札は送り状兼用(領収原票)です

(0774)46-1355
 お 京都府久世郡久御山町
 届 栄2丁目1番206号
 株式会社モリタ
 先 西日本物流センター 大西様

45004606

4-33

(086)944-6510
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11

お問い合わせ番号: 77-8335-1553

H3000-067
 SSDX-VY 501277
 点検・修理完了機
 くらさか歯科医院様
 ㈱モリタ大阪小売営業部様
 御社受付No.WD250078

サービスG 富田



a778335155301a 発店517 No. 5155

1

1個

荷 札 元払

19年 2月 21日

◎福山通運

修理開始依頼票

株式会社 IHIAグリテック 御中

発行日 2019年 02月 08日

いつもお世話になっております。
修理見積りのお返事は下記の通りです。よろしくお願い致します。

弊社受付日	2019/01/21		弊社受付番号	WD250078	
弊社担当拠点	株式会社モリタ大阪小売営業部		弊社伝票番号	OKA-19-016	
取引先様名	株式会社モリタ大阪小売営業部 様 (90-908000)				
医院/技工所様名	仲石ノくらすか歯科医院 様				
住所	奈良県香芝市白鳳台1-19-2				
電話番号	0745788814				
商品コード	272000	商品名	スリガバ マキデ イス・ソリ- SSDX-V	シリアルNo	501277
セット商品コード	セット商品名		スリガバ マキデ イス・ソリ- SSDX-V		
272000	スリガバ マキデ イス・ソリ- SSDX-V		シリアルNo 501277		

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

備考


株式会社 モリタ 大西 明

西日本物流センター CS課

京都府久世郡久御山町栄2丁目1-206 *

TEL 0774-48-2332

 FAX 0774-44-6471



点検、整備報告書

2019年2月20日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIAグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	株式会社モリタ カスタマーサービス部 西日本サービス課 様	機 種	SSDX-VY
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	株式会社 モリタ大阪小売営業部 様	機 番	501277
環 品	1	顧 客 名	くらさか歯科医院 様	製造年月日	平成26(2014)年11月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	株式会社モリタ カスタマーサービス部 西日本サービス課 様	発 送 日	2019年2月21日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年1月24日 受付番号 WD250078)

作動不良。

(点検結果・処置)

1. プッシュプレート：L・Rが共に羽部がスムーズに開閉できていない状態でした。これが原因で、スリッパが出たり、出なかったりしていたと思われます。プッシュプレート：L・Rを交換しワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
2. UVランプ・グロー共に、装置の製造当時に取り付けられていたと思われる物でした。約4年半経過していますので、一式交換しました。
UVランプ：15W 1本 グロー：15W 1本
UVランプ：6W 2本 グロー：6W 2本
3. 取り出しスイッチは不具合防止として交換しました。
4. エンクロージャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・合格

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

承認	交換部品			
若 19.2.20 井	部品番号	部品名称	数量	備考
		プッシュプレート：L	1枚	
		プッシュプレート：R	1枚	
審査		UVランプ・グローランプセット	1式	
若 19.2.20 井		取り出しスイッチASSY	1個	
作成				
審 19.2.20 田				