

点検・修理報告書

管理 No. 20013

発行日：2020 年 5 月 11 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 4 月 30 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	榊富齒科医院 様		TEL：
所在地	徳島県板野郡藍住町奥野字西中須94-		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号： 14080154	運転回数： 4698回	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー 2 0 排水未開始異常が発生した。
- ・機械室に水漏れ有り。

原因

- ・排水ポンプに異物が詰まっており、起動できなかったと考えられます。
- ・排水センサーブロック・配管C出口バンド付近に漏れが確認されました。(ホース劣化)

処置、作業内容

- ・排水ポンプに詰まったごみを除去いたしました。
- ・排水センサーブロック、配管Cホース、循環水圧カススイッチを交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2	排水センサーブロック		1		
3	配管Cホース		1		
4	循環水圧カススイッチ		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

771-1201 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須94-1
tel088-692-25 年 fax088-6月2-2533 日

榊富齒科医院

比署名 榊富健二



修理業者		品証	責任技術者	作業者
株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030		菊 '20/05/11 池	富 '20/04/30 田	安 '20/04/30 田