

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-28457

No. 120110

納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	ONW-10B
所在地	東京都練馬区南大泉 1-15-39		機番	001489
ユーザー名	てらもとクリニック 様		納入日	平成 21 年 1 月 23 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 23 年 12 月 6 日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成 24 年 1 月 10 日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして

洗浄槽の底部に亀裂が発生して水漏れしました。

亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真 1：補修前

写真 2：補修後



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
2. オゾン水濃度測定：0.44～0.53 mg/L・・・正常
3. 酸素流量測定：0.77L/min・・・正常
4. 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
5. 運転回数：2073

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	フタスプリング	4 個	

承認

江
24.1.10
口

審査

江
24.1.10
口

作成

H24.1.10

中澤