

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-34018

No. 120528

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	高野外科胃腸科 様		機番	100147
環営	所在地	東京都小平市小川西町 2-25-20		納入日	平成 23 年 3 月 25 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 24 年 4 月 23 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 24 年 5 月 18 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

4/20 新鋭工業殿が保守点検中に機械内部から水漏れを発見した。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

マニホールドの付け根より水漏れが発生していることを確認しました。

マニホールドを分解したところ、継手ネジ部分に亀裂がありましたのでこれを交換して復旧いたしました。

写真 1：マニホールド水漏れ部分



写真 2：水漏れ部拡大 亀裂



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表と写真をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm ・ ・ 正常
- 3：運転確認 ・ ・ ・ ・ ・ 正常

〔3〕出荷時の装置情報

殺菌：448回 殺菌＋アルコール：0回 リークチェック：1回
自己洗浄：196回 アルコール単独：0回 エアパージ単独：1回

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762210250	マニホールドブロック	1	

承認



審査



作成

H24. 5. 28
中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528