

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

「給水量不足」異常 修理

点検担当者：

中澤-裕



点検年月日	平成 24年 9月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	000696
設置場所	神奈川県横浜市港北区日吉本町5-4-1			TEL	: 045-561-9300
設置時期	平成 17年 10月 21日	運転回数	4511	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☒	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☒	清掃	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：1.47～0.52mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：93.5% 流量：0.73L/min 圧力：0.117～0.204MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	1 式	水位センサーの検知感度が劣化して異常が発生しました。 定期点検時期が来ましたので 定期交換部品と合せて水位センサーを交換しました。
吸湿筒	交換 ☒	1 式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	1個	
水位センサー	交換 ☒	1 式	

9/7
No696

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。