

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

No. 130403

|     |       |          |       |   |     |            |
|-----|-------|----------|-------|---|-----|------------|
| 配布先 | 納入先   | 新鋭工業株式会社 | 東京支店  | 殿 | 機種  | ONW-10     |
| 客先  | 所在地   | 東京都府中市緑町 | 1-3-1 |   | 機番  | 000093     |
| 環営  | ユーザー名 | 府中クリニック  |       | 様 | 納入日 | 平成15年7月22日 |
|     | 点検者   | 小野定之     | 作業時間  |   | 受付日 | 平成25年1月25日 |
| 計   | 返送先   | 納入先と同じ   |       |   | 出荷日 | 平成25年4月3日  |

## 修理依頼・苦情内容

総合メンテナンスユーザ様

- ・オーバーホール実施（無償部品交換）
- ・1年目定期点検および部品交換の実施（有償部品交換）
- \* 次回より定期メンテナンスユーザ様に移行

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・オーバーホールによる部品交換 無償部品（写真；1・写真；2）他）洗浄トレー（リユース）
- ・定期交換1年目による部品交換 有償部品（写真；3）

写真；1



フタパッキン・給水電磁弁  
ダイヤフラム・オゾンセンサー  
フタスプリング・水位レベル  
センサー

写真；2

配管チューブ、パッキン・  
エアコンプレッサー・水ポンプ

写真；3

ドレンフィルター  
オゾン分解触媒

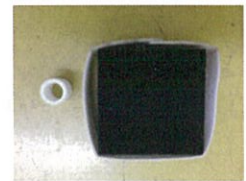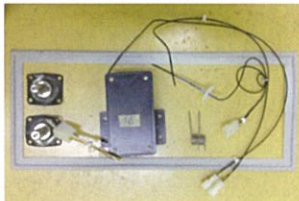

### [2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.43～0.62mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度： 94.0 % 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.098～0.173MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称        | 数量 | 備考 |
|------|-------------|----|----|
|      | フタパッキン      | 1個 |    |
|      | 給水電磁弁ダイヤフラム | 2個 |    |
|      | オゾンセンサー     | 1個 |    |
|      | 水位レベルセンサー   | 3本 |    |
|      | 水ポンプ        | 3個 |    |
|      | 1年目定期交換部品   | 1式 | 他  |

承認

安  
25.4.3  
田

審査

中  
25.4.3  
澤

作成

小  
13.4.03  
野