

平成28年3月14日

受付No. 053

株式会社IHシバウラ

品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave IC Washer 不具合報告書

TEL 03-4291-6216
FAX

支店名	モリタ東京本社	担当者名	田嶋 様
ユーザー名	ライフデンタルクリニック十条	お客様担当者	
納品年月日	2015/11/25	機種名/機番	IC C/100029
発生年月日	2016/3/7	発生場所	東京都北区十条

不具合内容

●内容

3月7日(月) エラー無で突然【蒸気発生器センサー故障】の表示が出て動作せず

技術の指示で蒸気発生器ダイヤル等を操作するも復旧せず

エムシー埼玉所持のオートクレーブにて代替

3月14日(月) 弊社ICC代替機に入替

●原因

品保本 '16/03/15 太田	品証 '16/03/15 塚本	廣 '16/03/14 瀬
------------------------	-----------------------	---------------------

回 答

【記入欄】

原因

蒸気発生器温度センサ(測温抵抗体)断線により故障発生

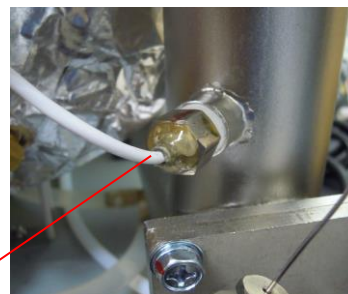
テフロン線部根元にガタツキがあり、

ケーブル赤-白間の抵抗値:∞を確認した。

部品単体の故障と断定します。

対策

断線対策をした温度センサに交換する。

テフロン線
根元部

品証

品保本 '16/03/29 太田	江 '16/03/28 国	菊 '16/03/25 池	環開 '16/03/25 中村
------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------