

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-44525

No. 141222

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW - 10
所在地	栃木県佐野市富岡町 1655 - 1			機番	001792
ユーザー名	若林胃腸科医院 様			納入日	平成 21 年 4 月 16 日
点検者	小野定之	作業時間	5 Hr	受付日	平成 26 年 9 月 10 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 12 月 22 日

修理依頼・苦情内容

- ・何度かすごい音が鳴った。
- ・エラー “ H ” 発生(排水が規定時間以上経っても終了しない)。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・オーバーホール対応により不具合原因(水ポンプ)と思われる部品ならびに性能劣化部品を交換しました。
- 写真参照

写真 1)

定期交換部品(2年目)
吸着筒、吸湿筒
オゾン分解触媒
ドレンフィルター




写真 2)

水ポンプ (P-1, -2, -3)
水位レベルセンサー-LVL, LVH1,
LVH2, エアコンプレサー、
排水井電磁弁、ティコウ ASSY



写真 3)

給水電磁弁、
エアポンプ、
配管チューブ、パッキン
オゾン発生装置

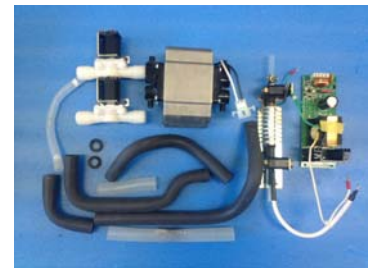

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定： 0.45 ~ 0.70 mg/L ・ ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：92.1 % 酸素流量 0.78 L/min 圧力：0.092 ~ 0.168MPa (AC100V、50 Hz)
4. 運転動作確認 ・ ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762280770	定期交換部品(2年目)	1式	
762301130	水ポンプ (P-1, -2, -3)	3個	
762301230他	水位レベルセンサー-LVL, LVH1, LVH2	3個	
762300840	エアコンプレサーASSY	1個	
762301110	排水井電磁弁、ティコウ ASSY	各1個	
762301340	オゾン発生装置	1式	他

承認

若

'14/12/23

井

審査

若

'14/12/23

井

作成

小

'14/12/23

野