

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

14-00452

No. 150629

|     |     |                  |      |                  |
|-----|-----|------------------|------|------------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿 | 機種   | OED-1000         |
| 客先  | 顧客名 | 中根クリニック 様        | 機番   | 100659           |
| 環営  | 所在地 | 静岡県富士市一色 495-1   | 納入日  | 平成 25 年 1 月 25 日 |
| 環品  | 点検者 | 中澤一裕             | 作業時間 | 受付日              |
|     |     |                  |      | 平成 27 年 6 月 18 日 |
| 計   | 返送先 | 納入先と同じ           | 出荷日  | 平成 27 年 6 月 29 日 |

## 修理依頼・不具合内容


レベルセンサ異常（E:214）が発生して運転不能  
（レベルセンサ異常・・・水位レベルセンサの不具合を検知して発生します）

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転直後に「レベルセンサ異常」が再現しました。  
原因はコントロール基板の不具合で、水位レベルセンサからの信号を受け付けない状態でした。  
この異常に関係する全ての部品を交換して復旧しました。

写真：水位レベルセンサ、コントロール基板

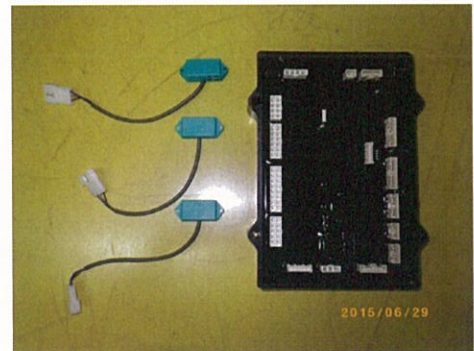

### [2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表と写真を参照ください）
- オゾン水濃度測定（規定値  $0.7 \pm 0.2$  ppm）：0.68ppm・・・正常
- 運転確認・・・正常
- 装置情報  
交換後運転回数：6 殺菌：105、殺菌＋アルコール：130、リークチェック：0  
自己洗浄：154、アルコール単独：0、エア単独：0

一以上一

承認



審査



作成

H27. 6. 29  
中澤

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称           | 数量  | 備考 |
|------|----------------|-----|----|
|      | コントロール基板       | 1 枚 |    |
|      | 水位レベルセンサ（LVHH） | 1 個 |    |
|      | 水位レベルセンサ（LVH）  | 1 個 |    |
|      | 水位レベルセンサ（LVL）  | 1 個 |    |

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528