

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

02-52122

No. 160317

|       |                |      |  |     |            |
|-------|----------------|------|--|-----|------------|
| 納入先   | 新鋭工業（株） 東京支店 殿 |      |  | 機種  | ONW-10     |
| 所在地   | 東京都北区上十条1-9-25 |      |  | 機番  | 000104     |
| ユーザー名 | 青柳診療所 様        |      |  | 納入日 | 平成15年3月7日  |
| 点検者   | 中澤一裕           | 作業時間 |  | 受付日 | 平成27年5月27日 |
| 返送先   | 納入先と同じ         |      |  | 発送日 | 平成28年3月15日 |

## 不具合内容

- ・水ポンプより異音発生
- ・水漏れ

## 不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下報告いたします。

- 1：水ポンプの異音につきまして  
3台ある水ポンプのうち、特にオゾン水製造ポンプ（P-1）が劣化して異音を出していました。
- 2：水漏れにつきまして  
オゾンラインのチューブが劣化して、そこから水が漏れていました。

これらの劣化した部品を交換して復旧いたしました。

番号1～7：ポンプ、チューブ（漏れたもの）



番号8～11：定期交換部品、ダイアフラム



## 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.43～0.51 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.8 % 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.077～0.146 MPa（AC100V, 50Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

## 交換部品

| 番号   | 部品名称                  | 数量 | 備考       |
|------|-----------------------|----|----------|
| 1～3  | 水ポンプ（P-1、P-2、P-3）     | 3台 |          |
| 4    | エアコンプレッサー             | 1台 |          |
| 5～6  | オゾンセンサー、水位レベルセンサー     | 1式 |          |
| 7    | 配管チューブ、パッキン           | 1式 | 下部フィルタ含む |
| 8～10 | 定期交換部品（吸着、吸湿、触媒、フィルタ） | 1式 |          |
| 11   | 給水電磁弁ダイアフラム           | 2式 |          |

承認



審査



作成

H28. 3. 17

中澤