

管理 No.

発行日：2019 年 10 月 9 日

点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 9 月 19 日		作業時間： Hr
顧客名	マコト歯科医院		様 TEL : 03-3607-6207
所在地	東京都葛飾区東水元2-4-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □
装置情報	製造番号 : 14080158	運転回数 : 1377	運転回数リセット : ■実施 □未実施

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー30 缶体真空異常

原因

・排蒸弁（電磁弁）への異物詰まりによる真空不良

※蒸気発生器内部のヒーターに付着した不純物が熱により焼けた

異物として滞留し、それが排蒸弁に流れて詰まりを発生させたと推測。

処置、作業内容

電磁弁、給水ポンプ、蒸気発生器、ヒーター等交換

定期メンテナンス実施、各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2	・排蒸弁		1		
3	・給水ポンプ		1		
4	・蒸気発生器		1		
5	・ヒーター		1		
6	・ヒーター用Oリング		1		
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
			※別途御見積参照		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 10月 15日

二署名 中山一

中
山
一

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	責任技術者	作業者
		環PJ '19/9/20 富田	環PJ '19/9/19 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

名前 お客様	マコト歯科医院	製造番号 機種	14080158	点検実施日	2019年9月19日	承認印 モリタ東京本社
住所	東京都葛飾区東水元2-4-1	運転回数	1377	点検実施者	IHIアグリテック 安田	
納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	モリタ型当番者	モリタ東京本社	

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- 网カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧接知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター綴み確認
- 端子の綴み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の綴み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの綴み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

-
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック

インジケータ貼り付け



運転確認

合	・	否
---	---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・排蒸弁	1
・給水ポンプ	1
・蒸気発生器	1
・ヒーター(ヒーター用Oリング込)	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030