

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 160628

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	ひらの内科胃腸科 様	機番	100667
環営	所在地	埼玉県羽生市大字藤井上組 858-1	納入日	平成 25 年 2 月 12 日
環品	点検者	新鋭工業（株）西野、IHIシバウラ 中澤	受付日	平成 28 年 6 月 16 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 28 年 6 月 28 日

修理依頼・不具合内容

レベルセンサ異常（E:214）

6/13・・・1回発生 6/16・・・9回発生

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検結果

運転確認したところ、不具合が再現しました

水槽の水を検知する水位センサー「LVH」の検知信号が不安定な状態でした。

この部品とコントロール基板を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式

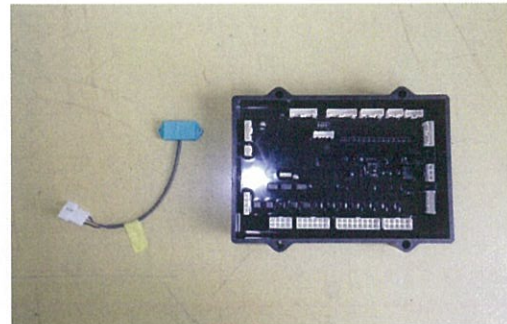

〔2〕作業内容

1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常

3：運転確認・・・正常

〔4〕装置情報

交換後運転回数：147 消毒：1668、消毒＋アルコール：0、リークチェック：0

自己洗浄：895、アルコール単独：1、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサー（LVH）	1 個	
	コントロール基板	1 枚	

承認



審査



作成

H28. 6. 28

中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528