

点検・修理報告書

管理 No. 20xxx
発行日: 2021年2月25日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年2月23日 作業時間: 8 Hr
顧客名	デンタル文京白山 様 TEL: 03-6801-8602
所在地	東京都文京区白山1-37-3 EXAM白山2階 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 6 月 3 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シム記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100405	運転回数: 547回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドア開放異常が発生した。		
原因		
・マイクロスイッチの端子部はんだ付けがとれかかっており、導通不良状態になっておりました。		
そのために、ドアロックの検知ができず、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・マイクロスイッチを新品交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	マイクロスイッチ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 2 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/02/25	21/02/25	21/02/25