

点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 3 月 5 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	榎原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター 様		TEL： 03-3626-8108
所在地	東京都墨田区太平4-1-5 オリナスコアB1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100045	運転回数：2335
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー10 蒸気発生器内高温異常		
・エラー17 缶内低温異常		
・エラー31 缶内加圧異常		
原因		
・給排水タンク及び給水ポンプ内の詰まりにより給水量が少なくなり、エラーが発生いたしました。		
処置、作業内容		
・給排水タンク及び給水ポンプフィルターの清掃を実施いたしました。		
・ドアパッキンの交換を実施いたしました。		
・定期メンテナンスを実施いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		※定期メンテナンスに含む

医療法人社団 有隣会
 榎原歯科 オリナス錦糸町インプラントセンター
 TEL 03-3626-8108
 〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-5
 オリナスコアB1F

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者 榎原 政司 環境サービス部 21/03/05 富田	責任技術者 榎原 政司 環境サービス部 21/03/05 安田
----	---	---

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

2021年5月27日

お客様	名称	植原南科 オリナス錦糸町 インプラントセンター 様	製造番号	13100045	点検実施日	2021年3月5日	ご承認印	
	住所	東京都墨田区太平4-1-5 オリナスコアB1F	運転回数	1350/2335	点検実施者	IHIアグリテック安田		
	納入場所	同上	サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックパネ・フック螺着ピンの取り付け状態
 - ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット動作確認
 - ☒ ドアロックユニット動作確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ
 - ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアークリーナーのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け



運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030