

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

02-76255

No. 201216

|     |    |     |                 |             |             |
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-------------|
| 配布先 | 客先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 東京支店 殿 | 機種          | OED-1000    |
| 環営  | 環品 | 顧客名 | 高野医院様           | 機番          | 100366      |
|     |    | 所在地 | 東京都大田区池上 5-3-18 | 納入日         | 2011年07月26日 |
|     |    | 点検者 | 中澤一裕            | 作業時間        |             |
|     |    | 受付日 |                 | 2020年08月31日 |             |
| 計   | 3  | 返送先 | 納入先と同じ          | 出荷日         | 2020年12月11日 |

## 修理依頼・不具合内容

水漏れ および レベルセンサ異常(E:214)

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

アスピレータ側のシリコンホース（写真 1）に亀裂が入り、そこから漏れた水が水位レベルセンサにかかって異常が発生しました。

水漏れで損傷した部品（写真 2、4）を交換し、保守点検を実施しました。

写真 1：定期交換部品、シリコンホース

写真 2：コントロール基板

写真 3：配管チューブ、パッキン 写真 4：ハーネス、水位センサ



### [2] 修理・点検内容

1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

2：オゾン水濃度測定（規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm）：0.73 ppm・・・正常

3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 782→0 殺菌：782、殺菌＋アルコール：0、リークチェック：0

自己洗浄：0、アルコール単独：0、エア単独：0

承認

松  
20.12.17  
永

責任技術者

中  
20.12.16  
澤

作成

R02.12.16

中澤

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称             | 数量  | 備考                |
|------|------------------|-----|-------------------|
| 1    | 保守点検で実施する定期交換部品  | 1 式 | 濃度計、センサ、触媒、フィルタ   |
| 2    | コントロール基板         | 1   | Ver. 0209 LED3.3V |
| 3    | 配管チューブ、パッキン      | 1 式 |                   |
| 4    | ハーネス、水位センサ、排気ファン | 1 式 | 今回無償              |

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHI パウダ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1