

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-15708

No. 121202

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	しおかぜ診療所 様			機番	100423
環営	所在地	兵庫県淡路市岩屋 1414-35			納入日	平成24年3月15日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間		受付日	平成24年11月28日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年11月30日
計	3					

修理依頼・不具合内容


レベルセンサ異常（E：214）
水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・レベルセンサ異常につきまして
水槽の水位を検知する水位センサが3つありますが、水槽に給水が始まってもセンサ（Lo側）が水を検知できず、「蛇口を開いてください」というメッセージが出ました。その後水位が上がり、センサ（Hi側）が検知したため、センサ（Lo側）の故障と判断して「レベルセンサ異常」が発生しました。
このため、検知感度を上げたレベルセンサ（Lo側）に交換いたしました。

- ・水漏れにつきまして
給水電磁弁（SV-5）～水槽入口側の樹脂製の継手から水が漏れていました。（写真の矢印部分）
ホースバンドを増し締めすると、樹脂製の継手が割れる恐れがありましたので、水槽を新品に交換いたしました。

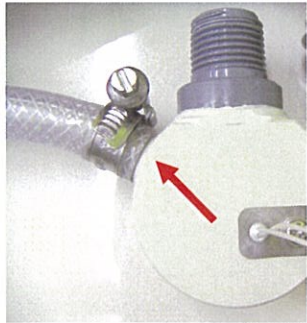

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：性能確認・・・正常 オゾン水濃度計パルス：432
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報
交換後運転回数：106 殺菌：46、殺菌＋アルコール：62、リークチェック：2
自己洗浄：1、アルコール単独：0、エア単独：0

—以上—

承認
江 24.11.30 口
審査
江 24.11.30 口
作成
H24. 11. 30
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサ（LVL）	1 個	検知感度 1.96⇒2.16
	水槽	1 個	
	濃度計用フィルタ	1 枚	水槽交換に伴い交換

（株）IHIシパウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528