

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

03-14771

No. 130830

|     |       |                  |      |     |            |
|-----|-------|------------------|------|-----|------------|
| 配布先 | 納入先   | 新鋭工業株式会社 大阪支店 殿  |      | 機種  | ONW-10     |
| 客先  | 所在地   | 神戸市中央区波止場2番1号    |      | 機番  | 001434     |
| 環営  | ユーザー名 | ホテルオークラ神戸クリニック 様 |      | 納入日 | 平成19年9月28日 |
|     | 点検者   | 中澤一裕             | 作業時間 | 受付日 | 平成24年4月30日 |
|     | 返送先   | 納入先と同じ           |      | 出荷日 | 平成25年8月24日 |
| 計   | 2     |                  |      |     |            |

## 修理依頼・苦情内容

排水異常再発（総合メンテナンスご契約ユーザー様）


## 不具合原因（故障箇所）と処置予定

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサーのコネクタ部に水に濡れた形跡がありました。  
ここが濡れると水位センサーが誤検知して「排水異常」が発生します。  
水位センサーを交換して防水処理を施しました。

また総合メンテナンス契約に伴い、定期交換部品の交換を実施しました。

写真：交換部品一式； 水位センサーコネクタ部

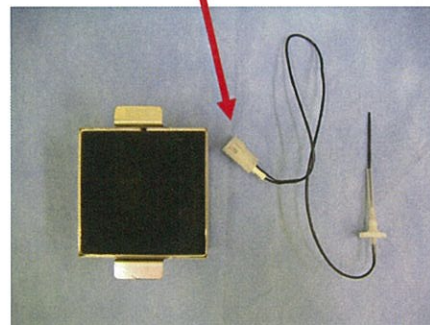

### [2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.5 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.4% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.115～0.203 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常  
運転カウンタ：13661回

—以上—

## 交換部品

|    |      |             |    |    |
|----|------|-------------|----|----|
| 承認 |      |             |    |    |
| 審査 | 部品番号 | 部品名称        | 数量 | 備考 |
| 作成 |      | 水位センサー（LVL） | 1本 |    |
|    |      | オゾン分解触媒     | 1個 |    |
|    |      |             |    |    |
|    |      |             |    |    |
|    |      |             |    |    |
|    |      |             |    |    |