

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-16972

No. 140620

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
所在地	京都府左京区一乗寺西水干町 25-2		機番	000657
ユーザー名	北大路病院 様		納入日	平成 16 年 7 月 1 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 3 月 12 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26 年 6 月 20 日

修理依頼・不具合内容

「給水量不足」エラーが時々発生する

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水を検知する水位センサーは 3 か所取り付けられています。このうち水槽の底部分のセンサーが水を検知せず「給水量不足」エラーが発生しました。
水位センサーを全部交換して復旧しました。

写真 1：修理部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.48～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.123～0.213 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常 運転カウンタ 1364
- オゾンインジケータ変色・・・正常

承認



審査



作成

H26. 6. 20

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー（L、H、HH）	3 本	
	フタスプリング	4 個	
	排水シリコンチューブ	1 本	今回無償