

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-18101

No. 141206

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	兵庫県芦屋市船戸町4-1	機番	000996
環営	ユーザー名	芦屋三戸岡クリニック 様	納入日	平成18年3月31日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日	平成26年10月9日	出荷日	平成26年12月5日
計	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・不具合内容

- ・水槽に水は供給されているのに「給水量不足」異常発生
- ・総合メンテナンスご契約に基づく総合点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサー(LVL)の検知感度が鈍く、これが原因で異常が発生しました。
この修理と併せて、性能が劣化した部品を交換いたしました。

写真1：給水電磁弁、水位センサー

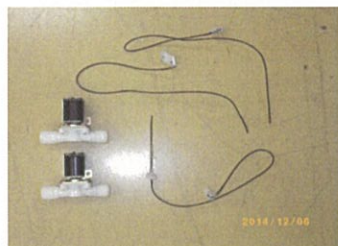


写真2：ポンプ、コンプレッサ ほか



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換（下表および写真をご参照ください）
2. オゾン水濃度測定：0.42～0.62mg/L ・ ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.116～0.202MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認 ・ ・ 正常、オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常
5. 運転カウンタ：8561

承認

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサー（LVL、LVH、LVHH）	3本	
	給水電磁弁、給水側パッキン	1式	
	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3台	
	エアコンプレッサー	1台	
	フタパッキン、シリコンチューブ	1式	
	アルコールタンクキャップ	1個	
	フィルター1（水槽下側）	1個	
	タッチシート	1枚	

（株）IHIシパウラ

審査

作成

H26.12.6

中澤