

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-17180

No. 140626

納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店	機 種	ONW-10
所在地	大阪府堺市北区中長尾町4-5-3	機 番	001158
ユーザー名	津田クリニック 様	納入日	平成18年6月5日
点検者	中澤一裕	作業時間	
返送先	納入先と同じ	受付日	平成26年4月21日
		出荷日	平成26年6月25日

修理依頼・不具合内容

- ・水漏れ、ブレーカトリップ
- ・定期点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽底側にあるセンサー（L）の検知感度が不安定でした。このため水槽に供給される水量を正確に検知できず、水が溢れました。

写真1：水位レベルセンサー、ポンプ ほか

写真2：定期交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. オゾン水濃度測定：0.43～0.58mg/L・・・正常
2. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.73 L/min 圧力：0.103～0.185 MPa（AC100V 60Hz）
3. 運転動作確認・・・正常
4. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

承認

安
26.6.26
田

審査

中
26.6.26
澤

作成

H26.6.26

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー（L, H, HH）	3本	
	配管チューブ、パッキン	1式	P-1～3 周辺、キャップパッキン
	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3台	
	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター		SPS-11516
	オゾン分解触媒		