

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-17966

No. 150119

配 布 先	納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地			機 番	001629
環営	1				機 番	001629
		ユ-ザ-名			納 入 日	平成21年3月25日
		点 検 者			受 付 日	平成26年8月22日
					中澤一裕	作業時間
		返 送 先			出 荷 日	平成27年1月16日
計	2				納入先と同じ	

修理依頼・苦情内容

平成26年8月 豪雨災害により水没



不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

床面より50cmの高さまで、水に浸かった形跡がありました。
機械も動作せず、水に浸かった部品を全て取り替えて復旧いたしました。

写真1：見積書に無い部品（今回は無償です）

写真2：見積書にある部品

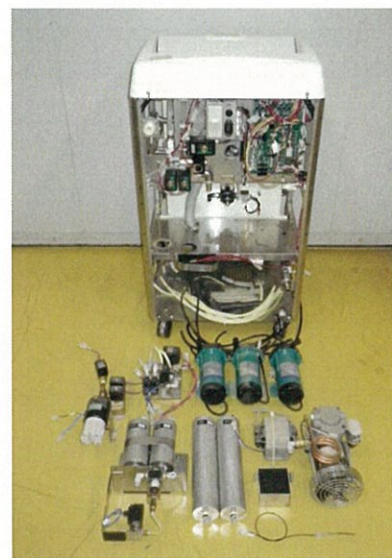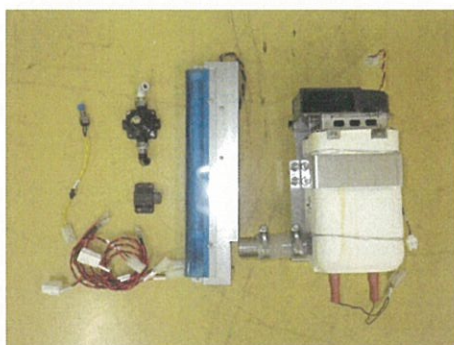

[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.48～0.59 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.094～0.172 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常、運転カウンタ・・・784回

—以上—

交換部品

部品の分類	部品名称	数量	備考
定期交換部品	吸着筒、吸湿筒、オゾン分解触媒、ドレンフィルタASSY	1式	全て新品（SPS-11629）
ポンプ類	エアコンプレッサ、水ポンプ、エアポンプ	1式	水ポンプは新品
電磁弁類	アルコールバルブ、PSA 切替弁 ASSY、排水電磁弁	1式	
センサ類、配管チューブ	水位レベルセンサ（LVL）、PSA およびポンプ類チューブ	1式	全て新品
電気部品	蛍光灯、リセットSW、電線、分解 ASSY、パネルSW	1式	SWはスイッチの略
減圧弁	減圧弁	1個	

承認

安
75.1.19
田

審査

中
27.1.19
澤

作成

H27.1.19
中澤