

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-18649

No. 150220

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府大阪市平野区長吉六反 3-21-7		機番	001535
環営	ユーザー名	大同クリニック 様		納入日	平成 20 年 4 月 3 日
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 12 月 19 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 2 月 18 日

修理依頼・苦情内容

給水量不足異常（およそ水槽の 8 分目まで水が貯まった状態）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水を検知する水位センサーは 3 か所取り付けてあります。このうち水槽の底部分のセンサーが水を検知せず「給水量不足」エラーが発生しました。
水位センサーと劣化した部品を交換して復旧しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.56～0.64 mg/L ・ ・ 正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.124～0.219 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認 ・ ・ 正常
- オゾンインジケータ変色 ・ ・ 正常
- 運転カウンタ ・ ・ 3025回

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー	3 本	
	フタスプリング	4 個	
	排水シリコンチューブ	1 本	
	水ポンプ P-1 側シリコンチューブ	1 本	今回無償

承認

安

15.2.20

田

審査

中

27.2.20

澤

作成

H27. 2. 20

中澤