

平成28年1月25日

受付No. 032

株式会社IHシバウラ

品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

TEL 03-3449-0541
FAX

支店名	モリタ有明オフィス	担当者名	桑原 様
ユーザー名	小坂矯正歯科	お客様担当者	
納品年月日	2015/11/26	機種名/機番	ICW/100029
発生年月日	2016/1/22	発生場所	東京都品川区東五反田5-28-9 3F

不具合内容

●内容

1月22日(金) 扉右側下部より水漏れ

パッキン等からの漏れ?

※1月27日追記 1月26日(火)水漏れ再発。東亜より対策済トアパッキンを取り寄せて交換。

●原因

対策前の機体なので、シリコンシートの可能性も有り、パッキン周辺、シリコンシート周辺から?

※本体側には異常無し。パッキンの再挿入、シートの再挿入をし、運転確認をすると特に漏れ等の異常は無かった。

また、基板周辺には漏水していなかったため大事に至らず。

品保本 '16/01/26 太田	品証 '16/01/26 塚本	廣 '16/01/25 瀬
------------------------	-----------------------	---------------------

回 答

【記入欄】

原因

100029は初ロット生産品。初ロットは、パッキンのゴムが固く、扉開閉固さを適正に調整すると、パッキンのつぶれ代は小さくなっている。そのため、押さえが甘い部分から漏れたと考えられる。

対策

柔らかいゴム製のパッキンに設計変更した。

新パッキンに組み替えることで、つぶれ代を十分に確保し、シール性を改善した。

以上

品証

品保本 '16/02/04 太田	環開 '16/01/29 中村	日 '16/01/28 高	菊 '16/01/28 池
------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------