

修理報告書（出張修理）

修理依頼
番号

No. 180315

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	シオヤ外科胃腸科医院 様			機番	300338
環営	所在地	兵庫県赤穂市新田 56-1			納入日	平成 26 年 08 月 28 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 30 年 03 月 13 日
	返送先	納入先と同じ			作業日	平成 30 年 03 月 13 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

給水工程で水が溜まらない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

不具合現象を確認しました。
給水系統を点検した所、ゴミを防ぐストレーナが塞がるほど異物が詰まっておりました。
これらを除去して復旧いたしました。
不具合を予防するため、給水フィルターの設置をご検討ください。

写真1：給水ホースのストレーナ



写真2：給水電磁弁のストレーナ



〔2〕作業内容

- 1：給水ホース、給水電磁弁（SV4）、給水電磁弁（SV5）分解清掃
- 2：運転確認・・・正常

〔3〕装置情報

交換後運転回数：15 消毒：7、消毒+アルコール：108、リークチェック：91
自己洗浄：96、アルコール単独：0、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	なし		

承認



審査



作成

H30. 3. 15
中澤

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIシパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528