

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-30338

No. 210601

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 大阪支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	宮崎クリニック 様			機番	300184
環営	所在地	兵庫県丹波市柏原町南多田 686-1			納入日	2014年2月12日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年3月31日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021年5月26日
計	3					

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果

分解点検したところ、直流電源の部品が故障していました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と推察いたします。
この故障に関連するコントロール基板も合わせて交換いたしました。

写真1：交換部品一式



〔2〕作業内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

交換後運転回数：191 殺菌：1665、殺菌＋アルコール：3729、リークチェック：4
自己洗浄：1984、アルコール単独：5、エア単独：0

承認
松 21.06.01 永
審査
中 21.06.01 澤
作成
R03.6.1 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1	
	24V電源、	1	