

株式会社IHシバウラ 品質保証部
岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ北海道	担当者名	
ユーザー名	アップル歯科	お客様担当者	
納品年月日	2016・2・3	機種名/機番	ICW/100067
発生年月日	2016・2・3	発生場所	北海道江別市

不具合内容		
仕上げ剤の供給ができない。 仕上げ剤の供給フロートの先端に取り付けてあるエルボからエアがもれて洗剤を供給しない。取付ミスと思われる。 新品を支給し対応		
		
品保本 '16/02/05 太田	品証 '16/02/05 塚本	営業サービス '16/02/05 安田

回 答	
【記入欄】 原因 ・薬剤フロートセンサーのL字継手の詰り(チューブ接続部) ・L字継手はネジ込でセンサーの円筒部に接続している(フロートセンサーメーカー)、さらに緩み止めのため接着をしている、その接着剤が管路を塞いでしまっている。 ・1次ロットでは全数確認していたが、2次ロット以降は流路については問題ないとして省略してしまった。(工場側) 対策 ・メーカー側に接着不良がある旨を伝え、対策を要求 ・工場側での受け入れ検査の実施継続	
品証 品保本 '16/03/30 太田 菊池 '16/03/30 池 環開 '16/03/30 中村 環境 '16/02/10 西村	

