

圖-18-192

2018年10月5日

株式会社モリタ 技術サービス部 御中
東日本サービスグループ 甲田 様

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6
TEL (086) 944-6528

下記の通りお見積りいたします。

件 名： スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

FAX (086) 942-9030

御見積金額(税抜き)	¥44,000
------------	---------

伝票No : ED159046

受付日 : 2018年9月27日

納期：

貴社名：株式会社 モリタ 北海道支店 様

納入場所：貴社指定場所

貴社名：株式会社 内田歯科材料店 様

荷造運搬費 : 含入

貴社名：

見積有効期限：発行後2ヶ月

顧客名：池田歯科クリニック 様

機種名 : SSDX-VY 500284号機 2007年11月製造

課長	審査	作成
		

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	UVランプ:6W		2	本	1,230	2,460
2	グロー:6W		2	本	90	180
3	プッシュプレート:L		1	枚	1,130	1,130
4	プッシュプレート:R		1	枚	1,130	1,130
5	取り出しスイッチASSY	交換奨励	1	個	840	840
6	電源スイッチ	交換奨励	1	個	780	780
			①小計			6,520
7	部品交換工賃		1.5	H	9,000	13,500
8	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
9	ワイヤーASSY分解・清掃(プッシュプレート交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
10	点検、整備、運転検査		1	H	9,000	9,000
11	輸送費		1	式	1,500	1,500
			②小計			37,500
			①小計+②小計			44,020
12	値引き					▲ 20
【その他】 付属品: なし						
						合計

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

修理開始依頼票

株式会社 IHIA グリテック 御中

発行日 2018年 10月 17日

いつもお世話になっております。
修理見積りのお返事は下記の通りです。よろしくお願い致します。

7 086, 942, 9030

弊社受付日	2018/09/25		弊社受付番号	ED159046
弊社担当拠点	株式会社モリタ北海道支店		御社伝票番号	
取引先様名	様 (50-101000)			
医院/技工所様名	様			
住 所	北海道網走郡美幌町字東一条南3丁目8			
電話番号	0152723388			
商品コード	272000	商品名	シリアルNo.	500284
セット商品コード	シリアルNo.			
272000	シリアルNo.	500284		

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

備考

株式会社 モリタ 甲田 祐二

松戸センター 業務課

千葉県松戸市稔台5-13-1

TEL 047-703-6480

FAX 047-703-6483

元払

18年10月24日

福山通運

荷物領収原票

(047)703-6480
お 千葉県松戸市
届 稔台5-13-1

株式会社モリタ
先 カスタマーサービス部 甲田様 様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8334-4015

H3000-067
SSDX-V 500284
点検・修理完了機
池田歯科クリニック様
㈱内田歯科材料店様
御社受付番号WD159046
サービスG 富田



80kg

a778334401501a 発店 517 1個口

「ライイ」のカー：この荷物は送り状兼用（領収原票）です

(047)703-6480
お 千葉県松戸市
届 稔台5-13-1

株式会社モリタ
先 カスタマーサービス部 甲田様 様

MORITA2

2-72

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8334-4015

H3000-067
SSDX-V 500284
点検・修理完了機
池田歯科クリニック様
㈱内田歯科材料店様
御社受付番号WD159046

サービスG 富田



a778334401501a 発店517 No. 4401

1 / 1 個

荷 札 元払

18年10月24日

福山通運

点検、整備報告書

2018 年 10 月 24 日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	株式会社モリタ 技術サービス部 東日本サービスグループ 様	機 種	S S D X - V
客 先 1	代理店名	株式会社 内田歯科材料店 様	機 番	5 0 0 2 8 4
環営メ 1	顧 客 名	池田歯科クリニック 様	製造年月日	平成 19 (2007) 年 11 月
環 品 1	修 理 者	富 田	アワメータ	
計 3	返 送 先	株式会社モリタ 技術サービス部 東日本サービスグループ 様	発 送 日	2018 年 10 月 24 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018 年 9 月 27 日 受付番号 ED159046)

殺菌灯が点かない。

(点検結果・処置)

1. UVランプ：6 W・グロー：6 Wは、共に寿命でしたので、交換しました。
UVランプ：15 Wは、点灯はしていましたが、取付け位置がずれていましたので
取付け直ししました。
2. プッシュプレート：L・Rは、製造後11年経過していますので、不具合防止措置
として交換しました。部品交換及びワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
3. 取り出しスイッチASSY・電源スイッチは、製造後11年経過していますので
不具合防止措置として交換しました。
4. エンクロジャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・・・・・正常
*お客様ご使用のシキリバンASSYが同梱されていませんでしたので
検査用のシキリバンASSYを使用しての確認となりました。
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・・・・・・・・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・正常
*運転検査時の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・合格

その他

附属品；なし

交 換 部 品

承認	部品番号	部品名称	数量	備 考
若 '18.10.24 井		UVランプ：6 W	2 本	
審査		グロー：6 W	2 本	
若 '18.10.24 井		プッシュプレート：L	1 枚	
		プッシュプレート：R	1 枚	
作成		取り出しスイッチASSY	1 個	
		電源スイッチ	1 個	
富 '18.10.24 田				