

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

06-06407

No. 120802

配布先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	広島県広島市安佐北区深川5-39-2		機番	001802
環営	ユーザー名	馬場クリニック 様		納入日	平成21年10月3日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成24年7月18日
	返送先	納入先と同じ		発送日	平成24年8月2日
計	3				

修理依頼・苦情内容

排水ポンプ（P-3）異音発生。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水流量が低下しているのを確認しました。



排水ポンプを分解したところ内部にプラスチック片などが詰まっていた。（写真1参照）

推測になりますが、水槽上部にあるフィルター1の取り付けがずれて、その隙間からプラスチック片が排水側に流れた結果、排水ポンプに詰まったと思われます。

フィルターはお客様が洗えるように固定していませんが、再発防止のため耐オゾン性のテープで固定しました（図1）

図1：フィルター1

写真1：排水ポンプ内の異物（現物は同梱しました）

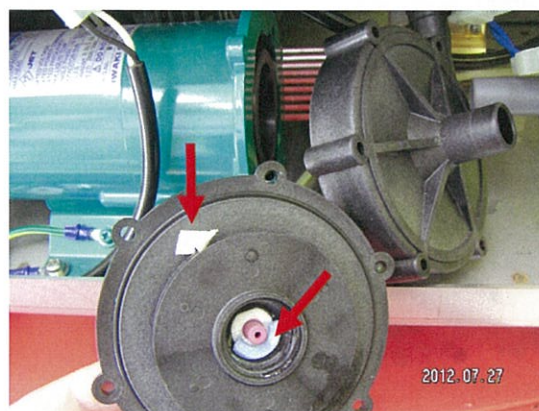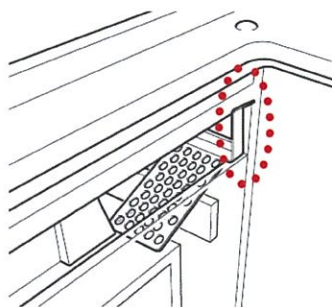

〔2〕修理・点検内容

- 排水経路分解点検
- オゾン水濃度測定：0.35～0.51mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.117～0.198MPa（AC100V, 60Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：3775

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

承認



審査



作成

H24.8.2

中澤