

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 111207

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	島根県松江市北堀町 57-4		機番	000217
環営	ユーザー名	林医院 様		納入日	平成 15 年 11 月 25 日
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 23 年 8 月 24 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 23 年 12 月 7 日

修理依頼・苦情内容

アルコールモードでアルコールが減らない

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）



アルコールが減らない不具合に対して以下を対応いたしました。

原因 1：アルコール電磁弁の開閉不良・・電磁弁を交換しました。

原因 2：アルコールタンクのキャップの締付が緩い・・パッキンを追加しました。

写真 1：アルコール消費量

写真 2：交換部品

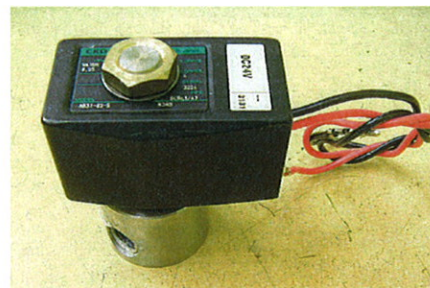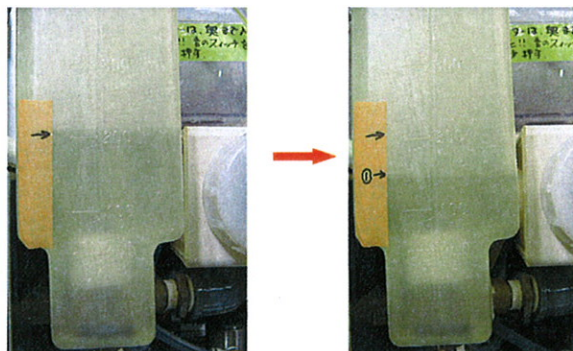

[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真 2 をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.39～0.49 mg/L・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・正常
酸素濃度：93.3% 酸素流量：0.81 L/min 圧力：0.136～0.232 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・正常（写真 1 をご参照ください）
- オゾンインジケータ変色・・正常

—以上—

承認
江 23.12-7 口
審査
江 23.12-7 口
作成
H23.12.7 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	アルコール電磁弁	1	