

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

No. 131015

|       |                |      |     |             |
|-------|----------------|------|-----|-------------|
| 納入先   | 新鋭工業株式会社 山陰支店  | 殿    | 機種  | ONW-10      |
| 所在地   | 鳥取県倉吉市上井 302-1 |      | 機番  | 001507      |
| ユーザー名 | 垣田病院           | 様    | 納入日 | 平成19年12月12日 |
| 点検者   | 中澤一裕           | 作業時間 | 受付日 | 平成25年8月8日   |
| 返送先   | 納入先と同じ         |      | 出荷日 | 平成25年10月14日 |

## 修理依頼・苦情内容

給水異常頻発


## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサーの水を検知する感度が劣化しており、「給水異常」が発生しました。  
このセンサーを交換して復旧しました。  
ポンプ類、センサー等が性能劣化していたので交換しました。

写真1；水位センサー、オゾンセンサー、給水電磁弁

写真2；水ポンプ、エアコンプレッサー

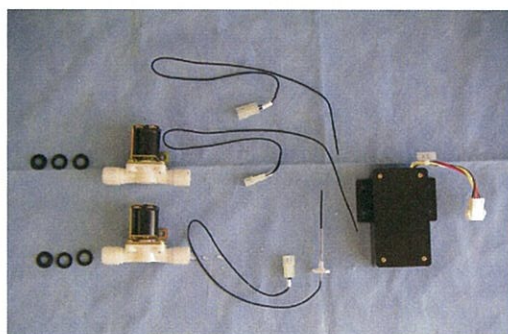

### [2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.46～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.3% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.119～0.210 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称      | 数量 | 備考             |
|------|-----------|----|----------------|
|      | 水位レベルセンサー | 3本 | LVL, LVH, LVHH |
|      | オゾンセンサー   |    |                |
|      | 給水電磁弁     |    | SV4, SV5       |
|      | 水ポンプ      |    | P-1, P-2, P-3  |
|      | エアコンプレッサー |    |                |

承認



審査



作成

