

株式会社HIシパウラ

品質統括部 行き

岡山 FAX(086) 942-9030

環サ 安田M、品証 塚本S

BC-WD 不具合報告書

TEL 0172-39-4180
FAX

支店名	モリタ青森営業所	担当者名	下山 様
ユーザー名	スクエア歯科クリニック	お客様担当者	
納品年月日	平成26年5月6日	機種名/機番	WD-150 /14100041
発生年月日	平成27年3月27日	発生場所	青森県弘前市富田

不具合内容

●内容

槽内洗浄消毒 の工程中に電源落ちが2度発生
それ以降 エラー8 循環水圧低下 の発生が頻発

●原因

3月27日に槽内洗浄消毒の運転中、電源落ちが発生。同工程中に再度発生。
以降、通常工程の最中にもエラー8が頻発した。
標準ラックを使用していたが、逆止弁のジョイントエルボ部分からの水漏れにより
機体内に漏水が発生しており、それが上記の不具合を引き出したと思われる
ジョイントエルボ接合部からの水漏れと内部金具のゆがみが原因か

回 答

【記入欄】

- ・3月27日 初回発生。
- ・3月31日 エムシー仙台にて漏水の原因を送風口逆止弁のジョイントエルボと特定。
チヨダエレより供給されていた部品により交換
- ・4月1日 工程を一通り運転し確認。漏水等の異常は見られなかった

調整内容 ・送風口逆止弁のジョイントエルボの交換
機体内漏水等の異常の確認

上
15/04/07
宮品証
15/04/07
塚本廣
15/04/07
瀬