

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-04385

No. 170818

納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店	殿	機種	ONW-10B
所在地	島根県浜田市浅井町 777-12		機番	001680
ユーザー名	国立病院機構 浜田医療センター 様		納入日	平成 21 年 9 月 11 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 29 年 3 月 15 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 29 年 8 月 18 日

修理依頼・不具合内容

「給水量不足」異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

給水量不足異常は再現しませんでした。水を検知する水位センサー（LVL）の検知感度が低下しておりました。
この部品が異常の原因と判断し、交換いたしました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.38～0.50 mg/L・・・正常
3. 酸素ガス流量測定：0.72L/min・・・正常
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常
6. 運転カウンタ・・・2801

承認



審査



作成

H29. 8. 18

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	水位レベルセンサー	3本	LVL、LVH、LVHH
2	配管チューブ、パッキン	1式	