

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-05417

No. 210216

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機 種	O E D－ 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	丸山内科クリニック 様			機 番	1 0 0 2 8 1
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	島根県浜田市相生町 3 9 2 1			納 入 日	2012 年 04 月 05 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2020 年 12 月 01 日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	2021 年 01 月 29 日

修理依頼・不具合内容

水槽より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽の下側に亀裂を確認しました。この位置は修復が困難なため水槽全体とチューブ類を交換して復旧しました。

写真1：配管チューブ、パッキン

写真2：水槽 赤い○が亀裂部分



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72 ppm・正常
- 3：出荷時の装置情報
 - 殺菌：13795、殺菌＋アルコール：2752、リークチェック：5876
 - 自己洗浄：2453、アルコール単独：3422、エア単独：678

承認
松 21.02.16 永
責任技術者
中 21.02.16 澤
作成
R03.2.16 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	水槽	1	
2	配管チューブ、パッキン	1式	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワテック）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1