

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-14684

No. 111128

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿		機種	ONW-10	
環境	品	所在地	福島県二本松市油井字石倉 107 安達運動場		機番	000278	
		ユーザー名	津島診療所 様		納入日	平成 15 年 10 月 17 日	
		点検者	中澤一裕	作業時間	1.5Hr	受付日	平成 23 年 9 月 14 日
計	3	返送先	納入先と同じ		発送日	平成 23 年 11 月 2 日	

修理依頼・異常内容

水漏れ（水槽左上側より）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽左上側に大きな亀裂があり、そこから水が漏れていました。
亀裂部分を溶接して修理しました。

写真 1：修理前

亀裂

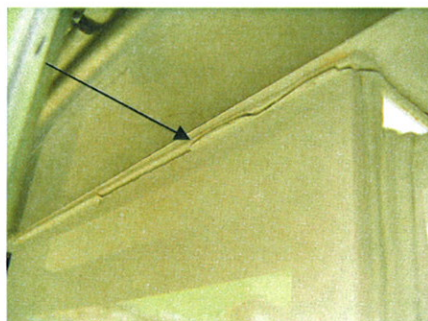


写真 2：修理後



〔2〕修理・点検内容

1. 水槽修理および定期部品交換
2. オゾン水濃度測定：0.55～0.61 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.77L/min 圧力：0.108～0.188MPa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

承認



審査



作成

H23. 11. 28

中澤

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	PSA：吸着筒、吸湿筒	1 式	
	ドレンフィルター	1 個	