

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

09-15759

No. 120702

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	宮城県石巻市門脇字二番谷地13-562			機番	001111
環営	ユーザー名	東海林内科胃腸科医院 様			納入日	平成18年8月8日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	4 Hr	受付日	平成24年3月22日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年6月 ²⁸ 16 日
計	3					

修理依頼・苦情内容

水漏れ（水槽底より）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽の底に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました（写真1）

写真1: 水槽亀裂部分


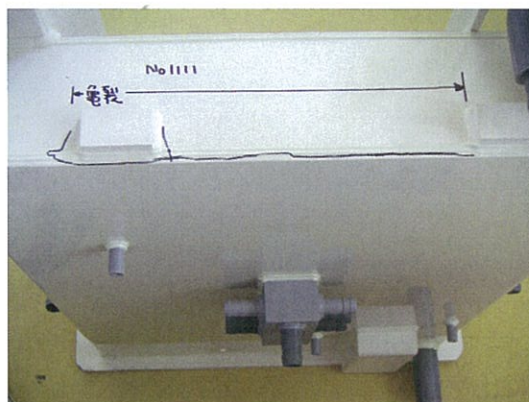


写真2: 交換部品

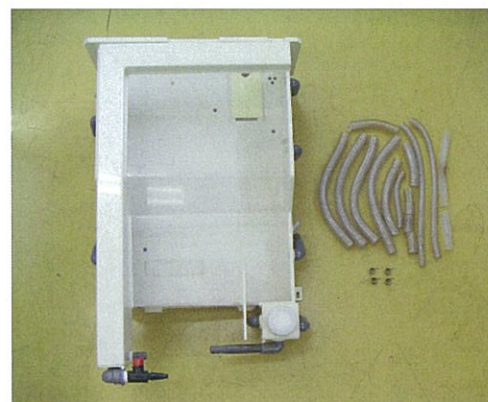

[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.41～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
- 酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.093～0.162 MPa（AC100V、50Hz）
- 運転確認・・・異常なし
- オゾンインジケータ変色・・・正常

以上

交換部品

承認				
江 24.7.-2 口				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
江 24.7.-2 口		洗浄水槽	1 個	ホース含む
		フタスプリング	4 個	
作成		排水バルブ用チューブ	1 本	
H24.7.2				
中澤				