

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

09-15162

No. 120110

納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿		機種	ONW-10
所在地	福島県いわき市平字童子町2-22		機番	001819
ユーザー名	おおくぼ胃と腸内科クリニック 様		納入日	平成21年7月29日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成23年12月8日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成24年1月10日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして

洗浄槽の底部に亀裂が発生して水漏れしました。

亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真1：補修前



写真2：補修後



定期交換部品につきまして

酸素発生装置の部品交換時期を経過しておりますので、運転するときは

オゾンインジケータをご使用いただき、変色が悪くなったら早めに交換をご依頼ください。

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）

2. オゾン水濃度測定：0.39～0.45 mg/L ・ ・ 正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 次回要交換

酸素濃度：87.5 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.097～0.168 MPa

4. 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。

5. 運転回数：6299

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	フタスプリング	4個	

承認



審査



作成

H24.1.10

中澤