

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-16220

No. 121009

配布先	納入先	新鋭工業（株） 仙台支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	山形県東村山郡中山町大字長崎 4170-1			機番	001004
環営	ユーザー名	服部内科胃腸科医院 様			納入日	平成18年7月27日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	Hr	受付日	平成24年6月29日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成24年10月3日
計	3					

修理依頼・苦情内容

「給水量不足」異常頻発

新鋭工業殿が現地確認した結果、客先の給水条件（水圧、水量）は問題なし。

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異常は再現しました。

水位センサー（LVL）の性能が劣化していたのが原因で、これを交換して復旧しました。
この修理作業と併せて定期点検作業を実施しました。

写真1：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. 内部分解清掃、部品取付作業、定期点検作業
2. オゾン水濃度測定：0.52～0.71 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.2 % 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.085～0.151 MPa（AC100V, 50Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：2305

一以上一

交換部品

承認
江 24.10-9 口
審査
江 24.10-9 口
作成
H24.10.9 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	SPS-11083
	ドレンフィルター	1個	
	オゾン分解触媒	1個	
	水位センサー（LVL）	1本	