

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	09-16473	No. 140306
--------	----------	------------

納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿		機種	ONW-10
所在地	福島県いわき市小名浜住吉道下 33		機番	001824
ユーザー名	みちや内科胃腸科 様		納入日	平成 21 年 9 月 25 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 2 月 7 日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成 26 年 3 月 5 日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

※新鋭工業殿が現地で水槽底部が割れた状態を確認しました。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水漏れにつきまして

洗浄槽底部の亀裂を確認しました。何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
亀裂部分を接着し、その上を溶接して補修しました。（写真をご参照ください）

写真 1：洗浄槽底部（矢印の部分）

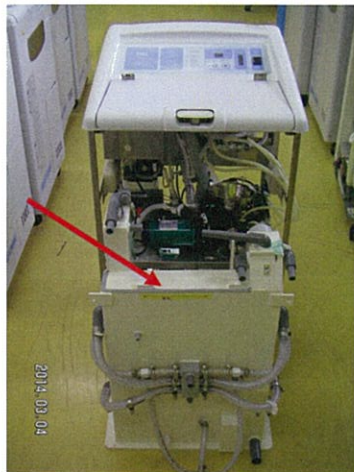


写真 2：溶接後



[2] 修理・点検内容

- 部品交換及び水槽補修（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.52～0.61 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.109～0.181 MPa（AC100V 50Hz）
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：4111

一以上一

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1 本	水槽修理作業に含む
	排水ポンプ入口チューブ	1 本	水槽修理作業に含む

承認
安 26.3-6 田
審査
中 26.3-6 澤
作成
H26.3.6 中澤