

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-18557

No. 140929

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿			機種	ONW - 10
客先	所在地	青森県青森市桂木4丁目6-37			機番	001569
環営	ユーザー名	桂木クリニック 様			納入日	平成21年3月23日
	点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成26年8月28日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成26年9月29日

修理依頼・苦情内容

- ・給水量不足（朝一番目の運転にて発生）
- ・洗浄槽斜め部分にてエラ - 発生

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エラー原因は、水位レベルセンサーの劣化による誤作動と思われさす。
- ・エラー原因である水位レベルセンサーの交換と性能劣化部品の交換を実施しました。
写真1）写真2）参照願います。

写真1）水位レベルセンサー（LVL, LVH1, LVH2）エアコンプレッサー、水ポンプ（P-1、P-2、P-3）

写真2）オゾンセンサー、フタスプリング
配管チューブ、パッキン、給水電磁弁
排水電磁弁、抵抗 ASSY



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.48～0.63 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.092～0.165 MPa（AC100V, 50Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認
若 '14/09/26 井
審査
若 '14/09/26 井
作成
小 '14/09/26 野

部品番号	部品名称	個数	備考
	水位レベルセンサー（LVL, LVH1, LVH2）	各1本	
	エアコンプレッサー	1台	
	水ポンプ（P-1, P-2, P-3）	各1個	
	オゾンセンサー	1個	
	給水電磁弁	2個	
	排水電磁弁（抵抗 ASSY 含む）	1個	

