

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-25144

No. 171003

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 仙台支店 殿			機種	OED-1000S
客先	1	顧客名			機番	300144
環営	1	所在地			納入日	平成25年11月22日
環品	1	点検者			受付日	平成29年9月4日
		作業時間			出荷日	平成29年9月26日
計	3	返送先				

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

不具合現象を確認いたしました。分解点検したところ、直流電源の回路が故障して直流を生成していませんでした。

この部品を交換して復旧しましたが、念のためにこの電源に関連する部品を交換致しました。

写真1：交換部品一式

直流電源



[2] 作業内容

1：分解点検および部品交換

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常

3：運転確認・・・正常

4：運転情報・・・交換後運転回数：387 殺菌：2484 殺菌＋アルコール：34

リークチェック：13 自己洗浄：899 アル単独：0 17単独：0

承認



審査



作成

H29. 10. 3

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	直流電源	1 個	
	コントロール基板	1 枚	
	タッチパネル	1 式	白黒型→カラー型

（株）IHIアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528