

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日：2021 年 6 月 1 日

機種/型式			
作業年月日	2021 年 4 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	ざいもくちょう歯科	様	TEL： 019-653-2264
所在地	岩手県盛岡市材木町9-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

装置情報	製造番号： 14080140	運転回数： 3617
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水 電源が入らない。		
原因		
・排水ブロックより水漏れ・排水ポンプ・配管Cのエルボより水漏れ・		
・以上のところから漏れた水が配線に触れて漏電したと想定されます。		
処置、作業内容		
・排水ポンプホース取り付け直し・エルボ交換排水ブロック		
新型に変更・配管C交換		
特記事項		
・下段のスプレーアームが中段のスプレーアームと入れ替わっていました。返却時確認してください。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2	エルボ		1		
3	バンド		2		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 7 日

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービスG '21/04/28 富田	環境PJサービスG '21/04/28 安田