

岡-19-014

2019年1月25日

株式会社モリタ 技術サービス部
東日本サービスグループ 佐藤 様

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部サービスグループ
〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6
TEL (086) 944-6528
FAX (086) 942-9030

下記の通りお見積りいたします。

件 名: スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

御見積金額(税抜き)	¥85,000
------------	---------

伝票No : ED168022

受付日：2019年1月17日

納期 :
納入場所 : 貴社指定場所
荷造運搬費 : 含入
見積有効期限 : 発行後2ヶ月

貴社名 ; 株式会社 モリタ 東北支店 様

貴社名 ； 株式会社 モリタ 東北支店 様

貴社名：

顧客名：青田歯科医院 様

機種名 ; SSDX-Y 401871号機 2009年3月製造

課長	審査	作成
若 19.1.25 井	若 19.1.25 井	審 19.1.25 田

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	取り出しスイッチASSY		1	個	840	840
2	ワイヤーASSY		1	式	17,610	17,610
3	ワイヤーカバー:L(樹脂製)	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	310	310
4	ワイヤーカバー:R(金属製)	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	500	500
5	エンクロジャー:トップ		1	個	1,460	1,460
6	エンクロジャー:フロント	エンクロジャー:フロント構成部品	1	個	1,100	1,100
7	ランプラベル(満杯ランプ)	エンクロジャー:フロント構成部品	1	枚	320	320
8	取り出しスイッチラベル	エンクロジャー:フロント構成部品	1	枚	260	260
9	エンクロージャー:アンダーASSY		1	式	4,840	4,840
10	シキリバンASSY		1	枚	2,190	2,190
11	電源スイッチ	交換奨励	1	個	780	780
					①小計	30,210
12	部品交換工賃		3	H	9,000	27,000
13	エンクロジャー:L/R セイタ UV6ASSY取り外し清掃		2	H	9,000	18,000
14	点検、整備、運転検査		1	H	9,000	9,000
15	輸送費		1	式	1,500	1,500
					②小計	55,500
					①小計+②小計	85,710
16	値引					▲ 710
【その他】						
付属品: シキリバンASSY・フードASSY					合計	85,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

元払

福山通運

荷物領収原票

19年 3月 6日

(047)703-6480
 お 千葉県松戸市
 届 稔台5-13-1

株式会社モリタ
 先 カスタマーサービス部 佐藤様 様

受領印

(086)944-6510
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11

H3000-067
 SSDX-Y 401871
 点検・修理完了機
 青田歯科医院様
 ㈱モリタ東北支店様
 御社受付No.ED168022
 サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8335-2614



80kg

a778335261401a 発店 517 1個口

(047)703-6480
 お 千葉県松戸市
 届 稔台5-13-1

株式会社モリタ
 先 カスタマーサービス部 佐藤様 様

morita2

2-72

(086)944-6510
 岡山県岡山市東区
 西大寺新地170番6
 ㈱IHIアグリテック
 11

H3000-067
 SSDX-Y 401871
 点検・修理完了機
 青田歯科医院様
 ㈱モリタ東北支店様
 御社受付No.ED168022

お問い合わせ番号: 77-8335-2614



サービスG 富田

a778335261401a 発店517 No. 5261

1 個

荷 札 元払

19年 3月 6日

福山通運

株式会社 IHI アグリテック 御中

発行日 2019年 02月 26日

03. 5859 5149

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

上記の修理を進めて下さい。宜しくお願いします。

寒 趙

TEL 047-703-6480
FAX 047-703-6483

点検、整備報告書 1/2

2019年3月5日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	株式会社モリタ 技術サービス部 東日本サービスグループ 様	機 種	S S D X - Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	株式会社 モリタ東北支店 様	機 番	4 0 1 8 7 1
環 品	1	顧 客 名	青田歯科医院 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 3 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	株式会社モリタ 技術サービス部 東日本サービスグループ 様	発 送 日	2019 年 3 月 6 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019 年 1 月 17 日 御社受付番号 WD168022)

スイッチ押してもスリッパ出てこない

(点検結果・処置)

1. 取り出しスイッチ A S S Y の故障でした。
取り出しスイッチ A S S Y の交換を行いました。
2. ワイヤー A S S Y の構成部品のプッシュプレートは：左右共に開閉状態が悪く
また、他の構成部品にも劣化が見受けられましたので、プッシュプレートを含め
A S S Y 一式の交換及び、ワイヤーカバー：L・R の交換を行いました。
3. エンクロジャー：トップ A S S Y は、一部退色による劣化が見受けられ
部分的に欠けている所もありましたので、交換しました。
A S S Y 構成部品は使用可能な部品もありましたので、
エンクロジャー：トップ（外枠）のみ交換しました。
4. エンクロジャー：フロント A S S Y も同様に一部退色による劣化が
見受けられましたので、交換しました。A S S Y 構成部品は
使用可能な部品もありましたので、エンクロジャー：フロント
ランブラベル（満杯ランプ）・取り出しスイッチラベル（共にシールで再利用できません）
を交換しました。
5. エンクロジャーアンダー A S S Y も同様に一部退色による劣化が
見受けられましたので、A S S Y 一式交換しました。

承認

その他

若
19.3.5
井

附属品；シキリバン A S S Y ・フード A S S Y

交換部品

審査

若
19.3.5
井

作成

富
19.3.5
田

部品名称	数量	部品名称	数量
取り出しスイッチ ASSY	1 個	ランブラベル	1 枚
ワイヤー A S S Y	1 式	取り出しスイッチラベル	1 枚
ワイヤーカバー：L	1 枚	エンクロジャー：アンダー ASSY	1 式
ワイヤーカバー：R	1 枚	シキリバン ASSY	1 枚
エンクロジャー：トップ	1 個	電源スイッチ	1 個
エンクロジャー：フロント	1 個		

点検、整備報告書 2/2

2019年3月5日

株式会社IHIアグリテック

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	株式会社モリタ 技術サービス部 東日本サービスグループ 様	機 種	S S D X - Y
客 先	1	代理店名	株式会社 モリタ東北支店 様	機 番	4 0 1 8 7 1
環営メ	1	顧 客 名	青田歯科医院 様	製造年月日	平成 21 (2009) 年 3 月
環 品	1	修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	株式会社モリタ 技術サービス部 東日本サービスグループ 様	発 送 日	2019 年 3 月 6 日

点検、処置内容

- シキリバンASSYは、表面のコーティングが劣化していましたので、交換しました。
- 電源スイッチは現時点では、正常ですが、製造後10年経過していますので
予防措置として、交換しました。
- 装置内部の汚れがかなりありましたので、エンクロジャー：L・R（外板）・セイタ
UV6 ASSYを取り外して、清掃しました。

〔2〕運転検査

- スリッパの返却・取り出し・・・・・・正常
- 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・正常
- 紫外線ランプの状態・・・・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・合格

承認				
若 19.3.5 井				
審査				
若 19.3.5 井				
作成				
審 19.3.5 田				