

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	11-08457	No. 180613
--------	----------	------------

配 布 先		納 入 先	新鋭工業（株） 岡山支店 殿		機 種	O E D - 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	あけぼのクリニック 様		機 番	3 0 0 1 0 0
環営	1					
環品	1					
		所 在 地	岡山県岡山市南区築港新町 1-7-28		納 入 日	平成 25 年 12 月 09 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間	受 付 日	平成 30 年 05 月 14 日
計	3	返 送 先	納入先と同じ		出 荷 日	平成 30 年 06 月 04 日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない、焦げた臭いがする


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

分解点検したところ、直流電源が故障しておりました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と思われますが、メーカーに送り調査いたします。この電源に関連する電気部品を念のために交換いたしました。

写真1：交換部品一式

直流電源

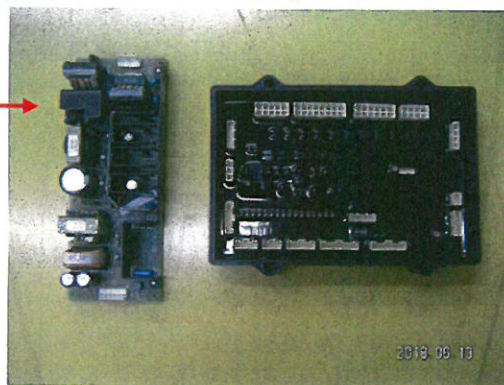

[2] 作業内容

- 1：分解点検および部品交換
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：36 殺菌：3 殺菌＋アルコール：33
リークチェック：0 自己洗浄：29 アル単独：0 イア単独：0

承認
若 78.6.13 井
審査
中 78.6.13 澤
作成
H30.6.13 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	直流電源	1 個	
	コントロール基板	1 枚	

（株）IHI アグリテック（旧社名：IHI シパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528