

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

11-09012

No. 190411

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	かりや内科 様			機番	100171
環営	所在地	岡山県岡山市北区庭瀬810-3			納入日	平成23年02月23日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成31年01月15日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成31年04月04日

不具合内容

1/15 オーバーフロー異常、レベルセンサ異常

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

分解点検したところ、水位センサ（LVHH）の検知感度が敏感側に変化しておりました。
これが原因で上記不具合が発生しました。
このセンサーの他に劣化した部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72 ppm・・・正常

〔3〕出荷時装置情報

交換後運転回数：136→5（リセット） 消毒：11、消毒+アルコール：859
リークチェック：0、自己洗浄：183、アルコール単独：0、エア単独：3

承認



審査



作成

H31. 4. 11

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	水位センサー、タッチパネル	1 式	
2	排水ポンプ	1 台	
3	配管パッキン、フタパッキン	1 式	モニターブロック含む
4	定期交換部品	1 式	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528