

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 150120

納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
所在地	長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572			機番	001346
ユーザー名	清水病院 様			納入日	平成19年3月23日
点検者	中澤一裕	作業時間	5.0Hr	受付日	平成26年9月29日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成27年1月19日

修理依頼・異常内容

排水異常修理および全体点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位レベルセンサー(LVL)の検知感度の劣化が排水異常の原因でした。
全体点検して、性能が低下した部品を交換いたしました。

写真1：交換部品その1



写真2：交換部品その2



写真3：フィルター2



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表と写真をご参照ください）
- 運転プログラム書き換え（Ver10）・・・12回運転するとフィルタランプが点滅してお知らせします
- オゾン水濃度測定：0.55～0.63 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.2% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.102～0.184 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：5366

承認

安
15.1.20
田

審査

中
27.1.20
澤

作成

H27.1.20

中澤

交換部品

No	部品名称	数量	備考
1	水位レベルセンサー	3本	LVL、LVH、LVHH
2～4	定期交換部品 吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、オゾン分解触媒	1式	SPS-11621
5～7	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
8	フィルター2	1個	
9	フタスプリング	4個	
10	給水バルブ	2個	
11	配管チューブ、パッキン	1式	