

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼番号

No. 191204

配布先	納入先	新鋭工業（株）福岡支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	千葉内科循環器科 様		機番	100603
環営	所在地	佐賀県佐賀市天神2丁目3番38号		納入日	2013年03月26日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	2019年09月02日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	2019年11月22日

修理依頼・不具合内容

大雨により、機械の下側が浸水した。

不具合原因と処置

黄色いライン上端まで水に浸かった形跡がありました。
機械下側にある機器のうち、オゾン発生装置が浸水しており、交換しました。

写真1：背面全景



写真2：交換部品一式



[2] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

交換後運転回数：141 消毒：209、消毒+アルコール：118、リークチェック：75
自己洗浄：124、アルコール単独：0、エア単独：0

承認

若
19.12.04
井

責任技術者

中
19.12.04
澤

作成

R01.12.4
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン発生装置	一式	
	マニホールド周辺チューブ	一式	
	水槽フィルタ	一個	
	アルコールタンクキャップ	一個	

(株) I HI アグリテック (旧社名: I HI シバウラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528