

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 210908

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	クリスタルビルクリニック 様			機 番	3 0 0 0 3 3
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	福岡市中央区天神 4 丁目 6-7 天神クリスタルビル8F			納 入 日	2012 年 11 月 26 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2021 年 08 月 23 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	2021 年 08 月 31 日
計	3						

修理依頼・不具合内容

水槽より水漏れ

※現地にて漏れ箇所を確認済み

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽下部と、濃度計フィルタ裏板に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。
ご使用回数、経年劣化、水圧等の外力が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。
水槽下部の亀裂は溶接し、裏板側は充填剤で修理しました。

写真1：水槽下部

写真2：濃度計フィルタ裏板



[2] 修理・点検内容

- 1：水槽修理
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：装置情報

4/2 交換後運転回数：942 消毒：16873、消毒＋アルコール：6007、リークチェック：3990
自己洗浄：2161、アルコール単独：13、エア単独：35

交換部品

承認
松 21.09.08 永
責任技術者
中 21.09.08 澤
作成
R03.9.8 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考

（株）IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1