

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

7609

No. 130426

配布先	納入先	新鋭工業販売株式会社 名古屋本社 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県名古屋市中区新栄 1-32-22			機番	000453
環営	ユーザー名	勝又病院 様			納入日	平成 17 年 4 月 14 日
	点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 24 年 10 月 2 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 4 月 26 日

修理依頼・苦情内容

・エラー“8”（リセット復帰しませんでした）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エラー“8”は再現しました（故障原因であるオゾンセンサーを交換しました）
- ・フタスプリング折損（折損していましたフタスプリングを交換しました）
- ・定期交換部品の交換（吸着筒・吸湿筒・オゾン分解触媒・ドレンフィルター）
- ・性能劣化部品の交換（水ポンプP-1・P-2・水位センサー・排水チューブ）

写真1）定期交換部品
吸着筒・吸湿筒
オゾン分解触媒
ドレンフィルター



写真2）交換部品
オゾンセンサー・フタスプリング
水ポンプ・水位センサー
排水シリコンチューブ



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.51～0.75mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.2 % 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.85～0.153MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
安 25.4.26 田		吸着筒・吸湿筒	1 式	
		オゾン分解触媒	1 個	
審 査		ドレンフィルター	1 個	
		オゾンセンサー	1 個	
中 25.4.26 澤		フタスプリング	4 個	
		水位センサー	3 本	
作 成		水ポンプ（P-1；オゾン製造ポンプ）	1 個	
		水ポンプ（P-2；細管洗浄ポンプ）	1 個	
小 13.4.26 野		排水シリコンチューブ	2 本	