

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

7115

No. 121219

配布先	納入先	新鋭工業販売（株）名古屋本社 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	岐阜県中津川市駒場1522-1			機番	001114
環営	ユーザー名	中津川市民病院 様			納入日	平成18年07月24日
	点検者	小野定之	作業時間	1Hr	受付日	平成24年05月15日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年12月19日

修理依頼・苦情内容

水ポンプより異音発生
水位レベルセンサー故障
フタスプリングの折損不良

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプ異音発生である（P-1、P-2、P-3）のポンプを交換しました。
水位レベルセンサー故障である（LVL、LVH1、LVH2）を交換しました。
フタスプリング折損不良のスプリング4本交換しました。

写真；

水ポンプ 3個
水位レベルセンサー 3本
フタスプリング 4個



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.61～0.74mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.2％ 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.109～0.199MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

推奨交換部品

承認				
江 24.12.20 口				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
中 24.12.19 澤		水位レベルセンサー	3本	故障原因
		フタスプリング	4個	折損
		水ポンプ	3個	異音原因
作成				
H24.12.19				
小野				