

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	NO. 9496	No. 140612
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業販売株式会社 名古屋本社 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県一宮市浅井町小日比野字新太 37			機番	000861
環営	ユーザー名	尾州病院 様			納入日	平成 18 年 3 月 15 日
	点検者	小野定之	作業時間	8 Hr	受付日	平成 26 年 4 月 2 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 6 月 12 日

修理依頼・苦情内容

・オーバーホール御見積

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・洗浄槽内および洗浄槽裏による汚れ洗浄の為、漬け置き洗いを行いました。
- ・オーバーホールによる部品性能劣化部品の交換を行いました。写真1) 2) 3) 参照

写真1)

給水電磁弁、定流量弁、排水電磁弁、抵抗 ASSY、水ポンプ (P-1,P-2,P-3)




写真2)

水位レベルセンサー (LVL, LVH1, LVH2)、エアコンプレッサーASSY、フタスプリング、エアポンプ ASSY、アルコールバルブ



写真3)

ヒータ ASSY、配管チューブ、パッキン、オゾン発生装置

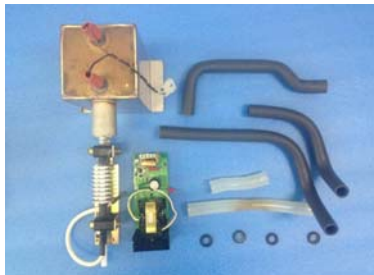

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.41 ~ 0.71 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.133 ~ 0.232 MPa (AC100V, 60 Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認	部品番号	部品名称・個数	備考
若井		給水電磁弁 x 2, 定流量弁 x 2, 排水電磁弁 x 1	
14/06/12		抵抗 ASSY x 1, 水ポンプ x 3, 水位レベルセンサ	
井		— x 3, エアコンプレッサー x 1, スプリング x 4,	
審査		エアポンプ ASSY x 1, アルコールバルブ x 1,	
若井		ヒータ ASSY, 配管チューブ, パッキン x 1 式	
14/06/12		オゾン発生装置 x 1 式	
井			
作成			
小野			
14/06/12			
野			